

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ


1-1 Основные технические характеристики станка

Параметр			Ед. изм.	Технические характеристики			
				Для станка с инструментальным магазином на 24 инструмента (стандартная комплектация)	Для станка с инструментальным магазином на 48 инструментов (опционально)		
Потребляемая мощность	Рабочая зона стола		справа-налево	мм	1300		
			вперед-назад	мм	550		
	Рабочий ход стола справа налево		Ось X	мм	1050		
	Рабочий ход салазок вперед и назад		Ось Y	мм	510		
	Рабочий ход фрезерного шпинделья вверх-вниз		Ось Z	мм	560		
	Расстояние от торца шпинделья до поверхности стола		мин.	мм	150		
			макс.	мм	710		
	Расстояние от оси шпинделья до передней поверхности стойки				571		
	Максимальная допустимая нагрузка на стол (равномерно распределенная)				1200		
Шпиндель	Тип торца шпинделья			-	конус 7/24, № 50		
	для станков стандартной комплектации	Частота вращения шпинделья:		мин ⁻¹ (об/мин)	от 35 до 8000 (электрический, 2 диапазона регулирования)		
		Главный двигатель (переменного тока с инвертором)	30-мин. прогон	кВт (л. с.)	30		
			Непрерывная работа	кВт (л. с.)	22		
Величина подачи	Быстрая подача			мм/мин	42000		
	Рабочая подача			мм/мин	42000		
Стол	Рабочая зона стола		справа-налево	мм	1300		
			вперед-назад	мм	550		
	T-образный паз	Номинальный размер (ISO R299)		мм	18		
		Количество пазов		-	5		
		Расстояние между пазами		мм	100		
	Максимальная нагрузка на стол				1200		
	Расстояние от основания станка до верхней поверхности стола				850		
АСИ, инструментальный	Вместимость инструментального магазина	для станков стандартной комплектации	-	24	48		

	Параметр	Ед. изм.	Технические характеристики	
			Для станка с инструментальным магазином на 24 инструмента (стандартная комплектация)	Для станка с инструментальным магазином на 48 инструментов (опционально)
магазин	Система выбора инструмента		Произвольный выбор номера гнезда магазина, автоматический выбор кратчайшего пути	
	Тип хвостовика инструмента		MAS BT-50	
	Максимальный диаметр инструмента	с соседним инструментом	мм	φ10.5
		без соседнего инструмента	мм	φ210
		без последующих двух соседних инструментов	мм	φ240
	Максимальная масса инструмента (включая хвостовик и болт инструментальной оправки)	кг	20	
	Макс. общая масса инструмента в магазине	для станков стандартной комплектации	кг	240
	480			
	Макс. вылет инструмента (от торца шпинделя)		350	
	Время смены инструмента (от реза до реза)	Масса инструмента: менее 10 кг	с	3.8
		Масса инструмента: от 10 до 20 кг	с	4.8

Емкости	Емкость маслобака системы смазки шпинделя	л	1.8	
	Емкость маслобака системы смазки направляющих	см ³	400	
	Емкость маслобака системы охлаждения шпинделя	л	72	
	Емкость гидробака	см ³	460	
	Емкость бака СОЖ (для станков стандартной комплектации)	л	250	
Габариты станка	Габариты станка (для станков стандартной комплектации)	высота (от уровня пола)	мм	2810
		ширина	мм	2924
		длина	мм	3880
	Масса (для станков стандартной комплектации)	кг		9330
Источник питания	Напряжение (трехфазное)	для каждого потребителя	в	AC 200/220 ± 10% AC 380/400/415 ± 10%
	Частота		Гц	
	Потребляемая мощность (для станков стандартной комплектации)	30-мин. прогон	кВА	56.7
		непрерывная работа	кВА	45.2
Источник подачи воздуха	Давление	мПа	не менее 0,5 не более 0,9	
	Расход (стандартная комплектация)	л/мин (норм. атм.)	260 (9.1)	

Уровень шума при работе (на месте оператора)

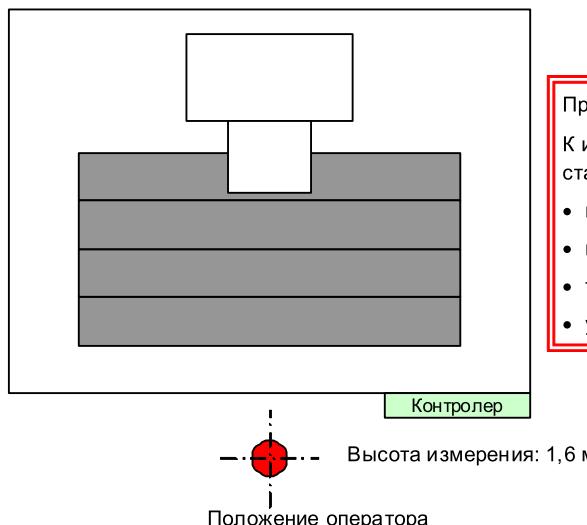

Примечание

К источникам воздушного шума на данном станке относятся:

- привод шпинделя;
- привод оси;
- транспортер для сбора стружки;
- устройство АСИ

- Условия измерения
- 1. Частота вращения шпинделя: 8000 мин⁻¹ (об/мин) (с инструментом в шпинделе)
- 2. Осуществляется подача по оси.
- 3. Работает транспортер для сбора стружки.
- 4. Работает устройство АСИ.
- Результат измерения:
уровень шума L_{WA} = 78 дБ
Неопределенное значение K = 4 дБ
(Метод измерения:
в соответствии со стандартами EN-12415/12417/12478,
ISO230-5)

[Выбрано из вступления к стандарту EN-12415/12417/12478]

Указанные величины являются показателями уровня шумов, который не обязательно должен быть безопасным. Несмотря на то, что существует взаимосвязь между уровнем шума и интенсивностью его воздействия, невозможно определить по приведенным данным, требуется ли принятие дополнительных мер безопасности. К факторам, влияющим на интенсивность воздействия шумовых эффектов на персонал, относятся: характеристики рабочего цеха, прочие источники шумов и т.д., т.е. количество станков и смежных процессов, а также время воздействия шумов на оператора. Допустимая интенсивность воздействия шумов также различна в разных странах. Тем не менее, эти данные оказывают помощь пользователю при оценке опасности и рисков.

Температура конденсации: не более -17 °C (при атмосферном давлении)

Примечание 1. Следует руководствоваться данными, указанными на табличке станка, если они отличаются от приведенных в настоящем Руководстве.

Примечание 2. Пользоваться источником чистого воздуха с низким содержанием влаги и частиц масла.

Не подавать сжатый воздух непосредственно от компрессора на станок с помощью короткой трубки.

Охлаждение горячего воздуха в компрессоре вызывает конденсацию влаги или масла и закупоривание клапанов или труб, что приводит не только к коррозии деталей, но также к заклиниванию подшипников шпинделя. При необходимости подачи воздуха с высоким содержанием влаги или горячего воздуха следует применять вспомогательные устройства для осушки воздуха.



ВНИМАНИЕ!

- Категорически запрещается использовать инструмент или вставные режущие пластины, не соответствующие техническим характеристикам станка! Невыполнение данного требования приведет к несчастному случаю. [Максимальный вес сменной режущей пластины: 20 гс] Дверца оператора отличается прочностью, которая может обеспечить безопасность при ударе, когда режущие пластины, установленные по окружности инструмента большого диаметра, по какой-то причине могут сорваться и отлететь под действием центробежной силы во время высокоскоростного вращения шпинделя.

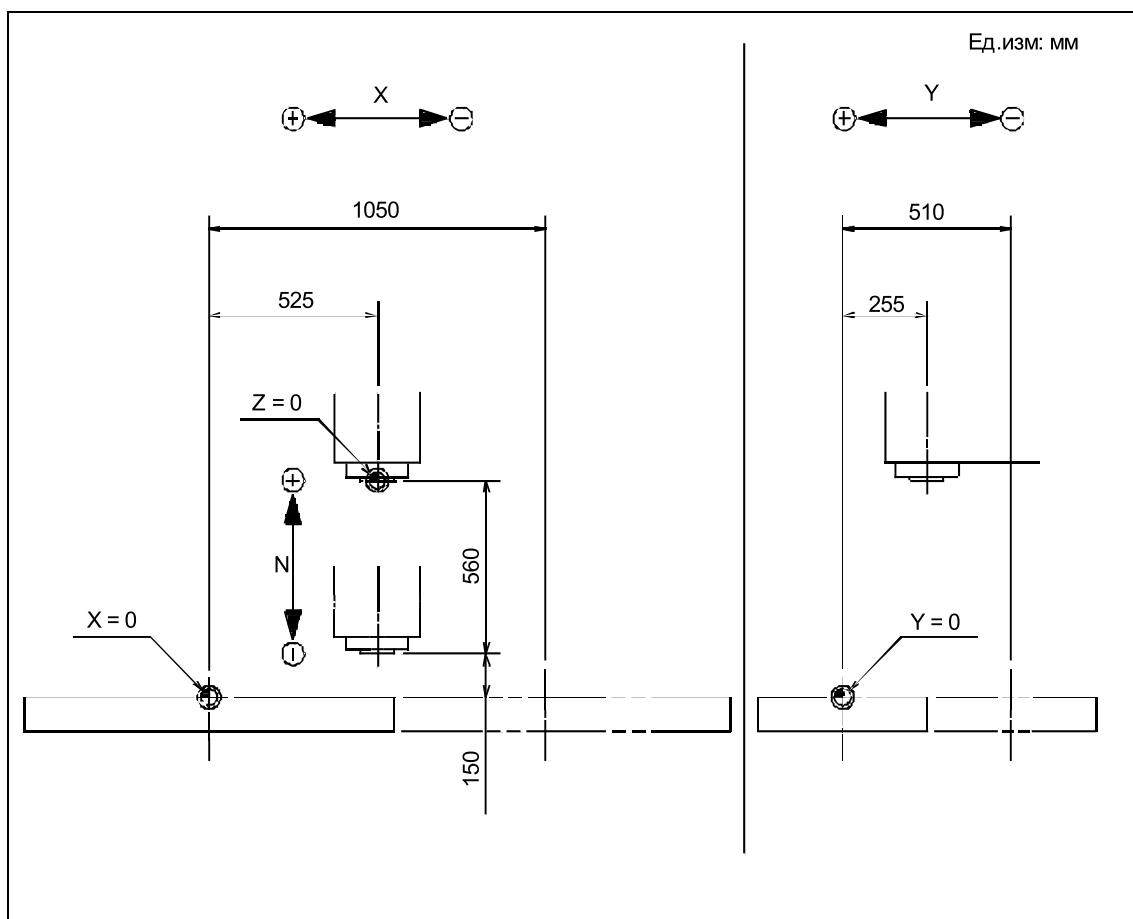
1-2 Схема перемещения по осям и схемы столкновений шпинделя

Рис. 1-1. Схема перемещений по осям

1-3 Диаграммы выходной мощности и крутящего момента шпинделя

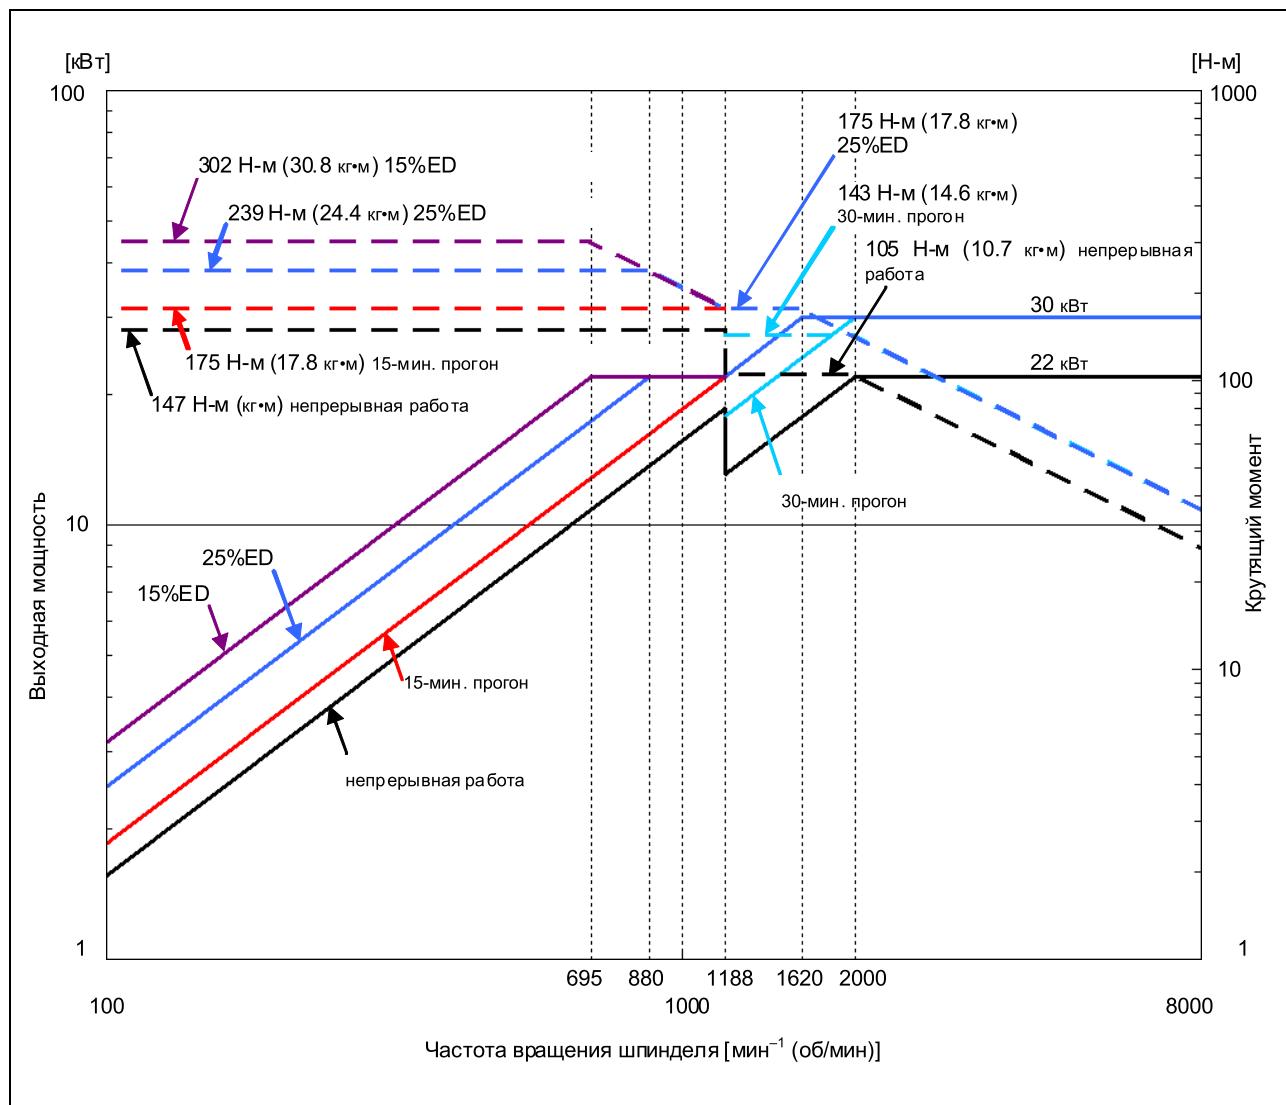


Рис. 1-2. Диаграмма выходной мощности и крутящего момента шпинделя (с частотой вращения 8000 мин⁻¹ (об/мин))

1-4 Задание частоты вращения шпинделя

Безопасная частота вращения шпинделя задается в соответствии с диаметром инструмента (указанного как данные на инструмент) для защиты оператора от непредвиденного несчастного случая, например, вылета вставной режущей пластины из инструмента.

Для шпинделей с частотой вращения 8000 мин⁻¹ (об/мин):

Максимальная частота вращения шпинделя, гарантирующая безопасность работы с инструментом максимального размера, установленного в шпинделе: 7470 мин⁻¹ (об/мин).

Максимальный диаметр инструмента, гарантирующий безопасность работы при вращении шпинделя с максимально допустимой частотой: ф224 мм

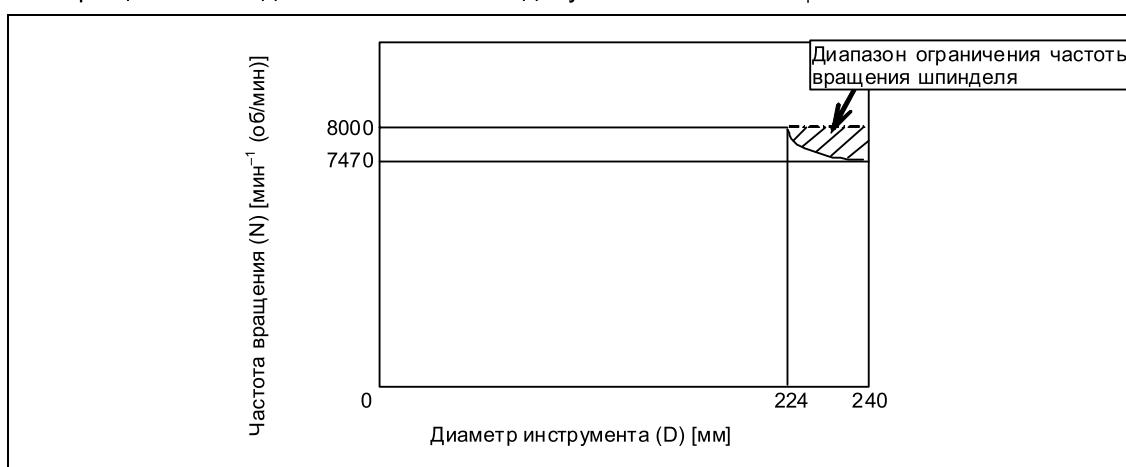


Рис. 1-3. Определение максимальной частоты вращения шпинделя в зависимости от диаметра инструмента

Примечание. Правильное значение частоты вращения шпинделя не может быть получено, пока величина диаметра инструмента не будет введена в данные на инструмент.



ВНИМАНИЕ!

- Категорически запрещается использовать инструмент или вставные режущие пластины, не соответствующие техническим характеристикам станка! Невыполнение данного требования приведет к несчастному случаю. [Максимальный вес сменной режущей пластины: 20 гс] Дверца оператора отличается прочностью, которая может обеспечить безопасность при ударе, когда режущие пластины, установленные по окружности инструмента большого диаметра, по какой-то причине могут сорваться и отлететь под действием центробежной силы во время высокоскоростного вращения шпинделя.

1-5 Габариты стола

1. Габариты стола

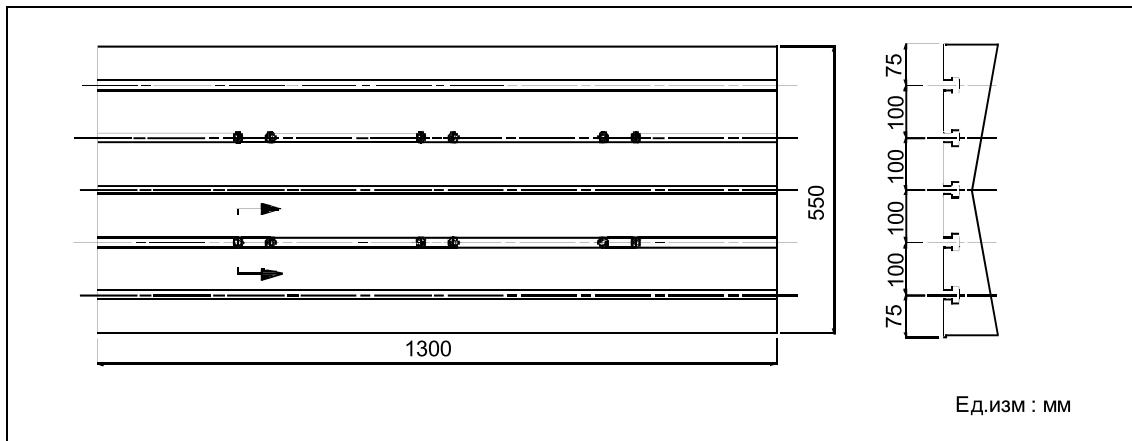


Рис. 1-4. Габариты стола

2. Форма Т-образного паза

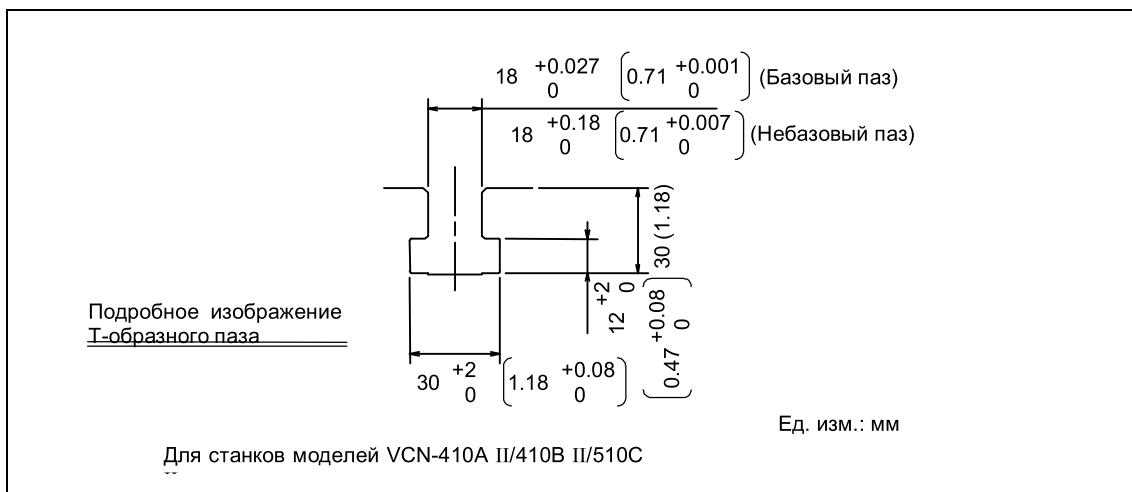


Рис. 1 -5. Форма Т-образного паза

1-7 Схемы столкновения

1-7-3 Столкновение заготовки и инструмента во время цикла АСИ

Необходимо тщательно следить за возможностью столкновения инструмента и заготовки, установленной на столе, во время выполнения цикла АСИ, согласно рисункам ниже.

1. Схема столкновений заготовки

При перемещении стола на полную величину хода ($X:-1050$, $Y:0$) во время поворота автооператора АСИ:

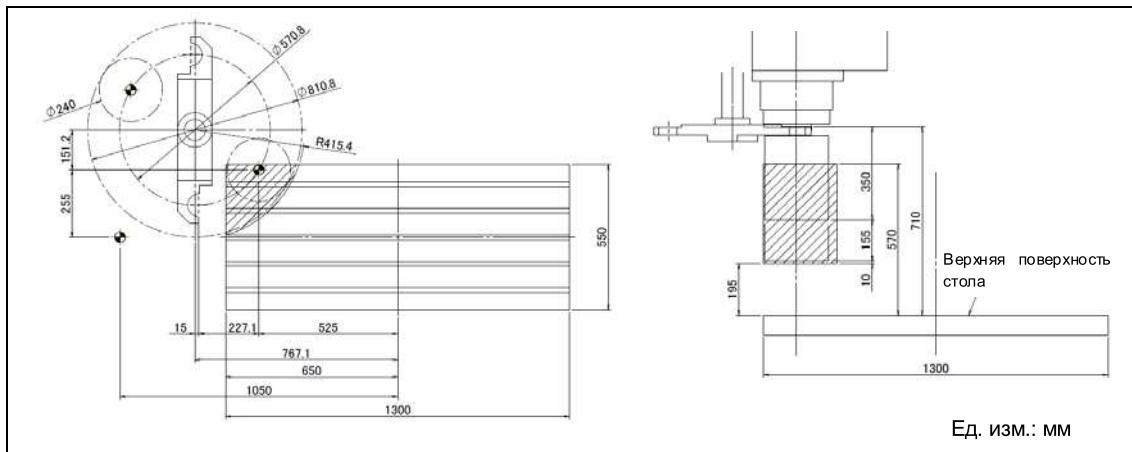


Рис. 1-7. Схема столкновений заготовки

При поставке задан возврат по осям Y и Z в нулевое положение одновременно с работой устройства АСИ.

Для смещения по оси X (стол) во время работы АСИ в положение, показанное на рис. 1-7, необходимо всегда изменять параметры, указанные ниже.

2. Таблица параметров перемещения по осям

Параметры ПЛК

	RB19, бит 1	RB19, бит 2	RB19, бит 3	Порядок перемещения по осям во время работы устройства АСИ
Установки параметра	0	0	0	Одновременное перемещение по осям Y и Z (вызывающий столкновение инструмент не распознается)
	1	0	0	Установки изготовителя при поставке (одновременное перемещение по осям Y и Z , с распознаванием инструмента, вызывающего столкновение) (Примечание)
	0	1	0	Перемещение только по оси Z
	0	0	1	Перемещение осуществляется в порядке $Z \rightarrow Y \rightarrow X$.
	1	0	1	Перемещение осуществляется в порядке $Z \rightarrow X \rightarrow Y$.
	0	1	1	Перемещение осуществляется в порядке $Z \rightarrow X$ и Y одновременно.
	1	1	1	Одновременное перемещение по осям X , Y и Z .

Примечание. Инструмент, вызывающий столкновение, распознается только при параметре RB19, бит 1=1, бит 2=0 и бит 3=0, согласно параметру, указанному ниже, и смещение по оси Z производится до столкновения с инструментом.

Параметр RB4 ,бит 6

АСИ в программе формата MAZATROL1:

выполняется всегда в
условиях возможного столкновения.0: выполняется с распознаванием
столкновения (установка при
поставке).

ОСТОРОЖНО!

- После изменения установок этих параметров необходимо убедиться, что станок работает правильно (заготовка не устанавливается). В противном случае может произойти серьезное повреждение станка.

Столкновение заготовки и инструмента в положении ожидания при работе в автоматическом режиме управления

Следует обращать внимание на возможность столкновения инструмента, находящегося в положении ожидания, и заготовки, установленной на столе. Участки возможного столкновения показаны на рисунках ниже.

1. Схема столкновений с заготовкой

При перемещении стола на полную величину хода (X:0, Y:-410) в режиме автоматического управления

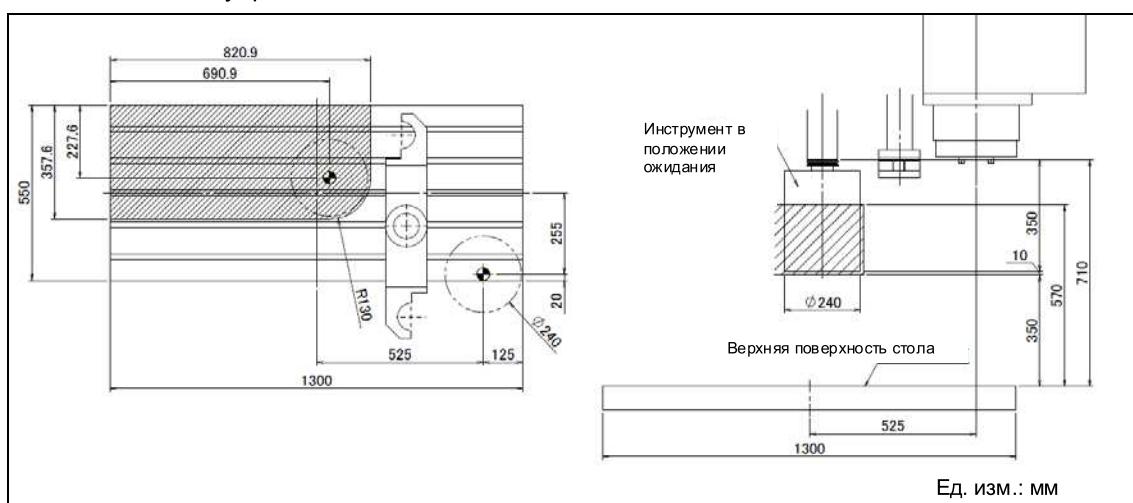


Рис. 1-8. Схема столкновений с заготовкой

Для перевода держателя инструмента в верхнее положение (UP) необходимо изменить установки параметров, как указано ниже.

2. Параметры инструмента в положении ожидания

Параметры ПЛК

	RB16, бит 3	Положение держателя инструмента, находящегося в состоянии ожидания, во время работы в автоматическом режиме.
Установки параметра	0	Нижнее положение (DOWN) в состоянии ожидания – установка изготовителя при поставке
	1	Верхнее положение (UP) в состоянии ожидания

1-7-3 Схемы столкновений с защитным ограждением

1. В направлении оси X

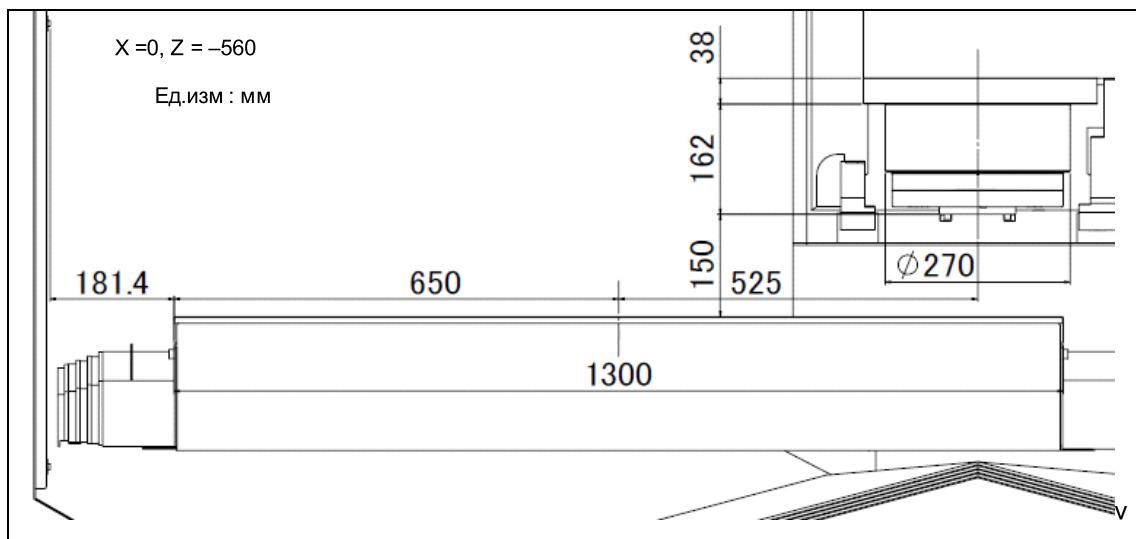


Рис. 1-9. Схема столкновения с защитным ограждением (в направлении оси X) (X = 0, Z = -560)

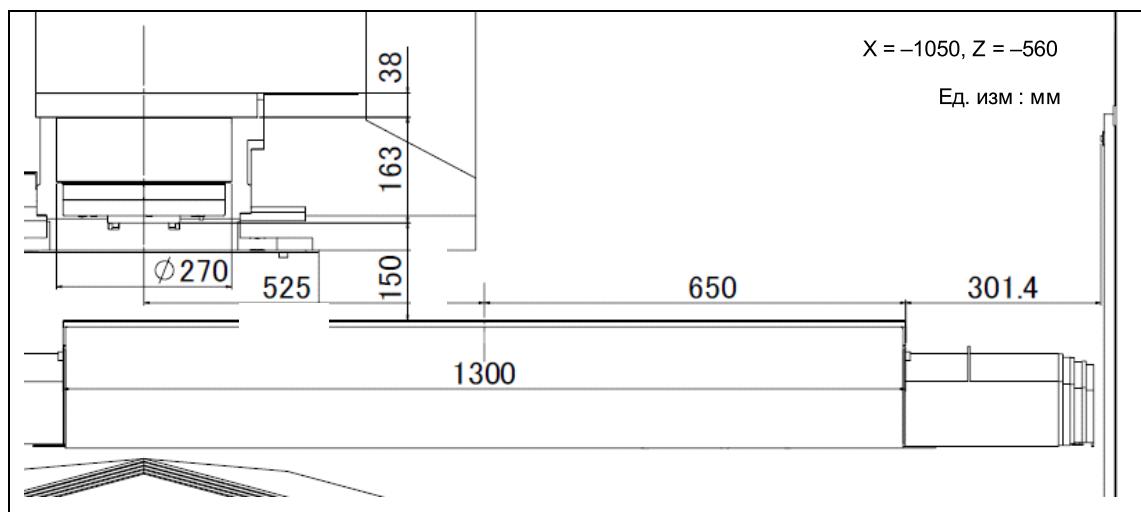


Рис. 1-10. Схема столкновения с защитным ограждением (в направлении оси X) (X = 1050, Z = -560)

2. В направлении оси Y

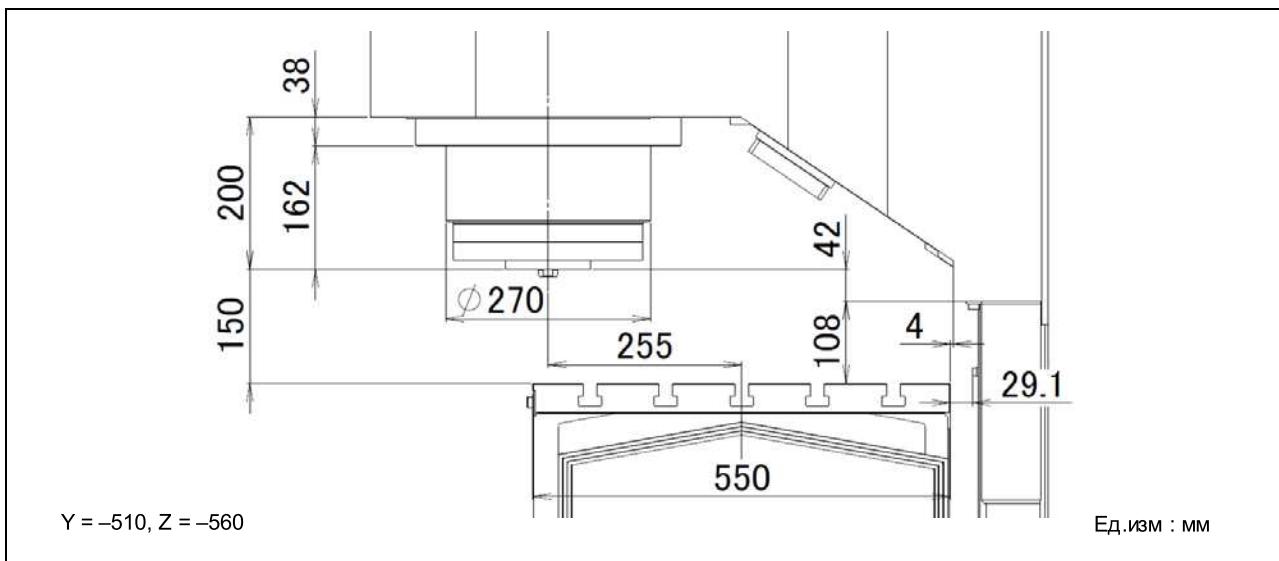


Рис. 1-11. Схема столкновения с защитным ограждением (в направлении оси Y) ($Y = -510, Z = -560$)

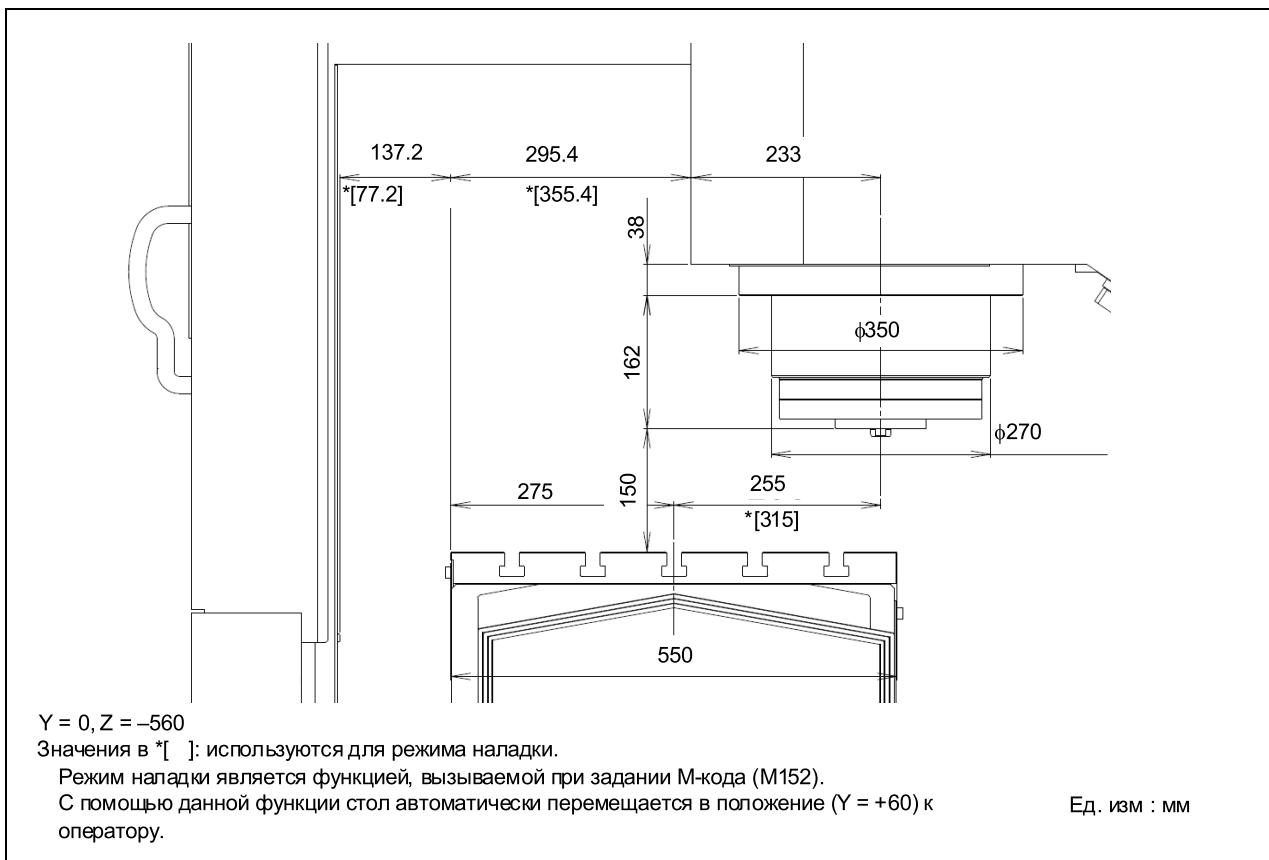


Рис. 1-12. Схема столкновения с защитным ограждением (в направлении оси Y) ($Y = 0, Z = -560$)